卵日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出顧公開

⑫ 公開実用新案公報(∪) 平1-108444

@Int Cl.4

)

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)7月21日

F 16 G 5/18

C-8814-3J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図考案の名称 動力伝達用チェーン

> 迎実 願 昭63-3091

願 昭63(1988)1月16日 **₩** 

四考 案 多々良 雄大 者

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内 茂

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

案 ⑦考 者 奥 K ①出 願 トヨタ目動車株式会社 人

愛知県豊田市トヨク町1番地

個代 理 弁理士 青木 朗

外4名

#### 書 眀 細

- 1. 考案の名称 動力伝達用チェーン
- 2. 実用新案登録請求の範囲

1. リンクをピンによって無端連結して構成さ れるチェーンにおいて、一つの節のリンクの最も 外側に抜止リンクを配置し、該抜止リンクは、該 抜止リンクに挿入されるピンの表面に弾性的に接 触せしめられる爪部を具備したことを特徴とする 動力伝達用チェーン。

10

5

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この考案は、動力伝達用チェーンに関するもの であり、自動車用V型ベルト式無段変速機におけ るチェーンベルトに好適に使用することができる。

15

〔従来の技術〕

Vベルト 型無段変速機として、リンクと、リン クを無端に 連結するチェーンとを有し、チェーン のリンク 間 に プロックを配置し、そのプロックを

20

552

(1)

)

プーリ溝に係合させるチェーンベルトープーリ式 のものが知られている。チェーンベルトは一対の 可変溝幅V型プーリ間に配設される。かかるVベ ルト型無段変速機に使用されるチェーンは各節の リンクにピンを嵌合連結して構成される。リンク に嵌合されたピンの抜けを防止するため、通常は ピンをかしめることが行われる。

5

### (考案が解決しようとする課題)

ピンがリンクから抜けるのを防止するためピン 10 のかしめを行うとすると場合組立工程が複雑化し、 またはメンテナンスのためピンを引き抜くのが困 難となる。

実願昭 6 2 - 3 1 9 8 2 号ではリンクの最外側 抜止プレートを配置し、この抜止プレートはハの 字状のピン孔を有し、この抜け止めプレートを隣 接するリンクに対して外側に曲げたとき前記ハの 字状のピン孔はこの隣接するリンクのピン孔と整 列する。ピンの挿入後に真っ直ぐの状態に戻すと、 ハの字状のピン孔とピンとは整列状態から外れる。

15

20

553

(2)

そのため、ピンは抜止プレートに内側より当たり 抜止機能が達成される。この、先願の方式は従来 のようなピンのかしめは必要でないが、リンク節 毎に曲げたり戻したりしながらピンの挿入が必要 であり組立作業の効率はあまり良好とはいえない。 この考案はピンの装着が容易であり、かつメン

この考案はピンの装着が容易であり、かつメン テナンスも簡単にできるようにすることを目的と する。

## (課題を解決するための手段)

この考案によれば、リンクをピンによって無端連結して構成されるチェーンにおいて、一つの節のリンクの最も外側に抜け止めリンクを配置し、該抜け止めリンクに挿入されるピンの表面に弾性的に接触せしめられる係止れるピンの表面に弾性のに接触せしめられる係止れる具備したことを特徴とする動力伝達用チェーンが提供される。

#### 〔実施例〕

)

)

以下この考案の実施例について説明すると、第 20

554

5

10

1 図において 1 0 は V ベルトを示し、一対の図示 しないVプーリ間に張設される。Vベルトはチェ - ン12とVプロック16とから構成される。チ ェーン12は各リンク節毎に複数枚重ねられたり ンク14と、各節のリンク12を連結するピン 5 18とから構成される。各リンク14は第4図に 示すように両端にピン孔20を有し、上下のフラ ンジ部22をチェーンの長さ方向の一端に有し、 他端は舌部分23として延びている。プロック 16は第3図に示すよう図示しないVベトのプー 10 リ面に係合するテーパ側面24を備え、かつ正面 に開口26を形成している。プロック16は2枚 が重ねられ、隣接するピン18間に配置される。 即ち、プロック16の開口26にリンク14の舌 部分23が交互に反対側よりフランジ部22がブ 15 ロック16の上下の梁部30に当たるように挿入 される。ピン18は円弧状の断面形状を持ち、2 本が背中合わせに使用される。一方、ピン孔20 は基本的には円形であるが、32のところで内方 に突出しており、背中合わせに挿入されたピンの 20

)

)

うちの一方のピン18の内周面18-1がこの部分32に丁度嵌合し、同ピンはロックされる。 方、他方のピン18はこのロックされたピンの背面 18-2を支点に回動することができる。これにより、プーリをVベルト10が巡るときのチェーン12の屈曲が許容される。

)

5

15

. 10

15

10

5

リンクの爪部 4 4 の内端はこの凹部 5 0 にスナップ式に嵌合される。そのため、ピン 1 8 の保持を一層確実に行うことができる。

)

凹部50が刻設され、挿入状態において抜け止め

第8図及び第9図の実施例では爪部44は各ピン孔の内側にのみ設置され、爪部44が形成されない反対側においてピン挿入孔42はピン18の

20

面18-1と係合する突部48を構成している。 突起と突部との間の距離ℓ、<ℓ₂であり、これ によりピンの抜け止めの機能を達成する弾性保持 力が発生される。この実施例では抜止リンク40 はピン19の抜けを防止する機能を達成すると同 時にチェーンに加わる張力の分担に寄与させるこ とができる。

#### (考案の効果)

この考案では抜け止めリンクに挿入されるピン 10 の表面に弾性的に接触せしめられる係止片を具備 したことによりピンを弾性的な摩擦力により保持 することで抜け止めを確保しつつ組立性を向上させることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案の抜け止めの部分の構成を示す斜視図。

第2図はこの考案のVベルトの斜視図。

第3図はプロックの単品の斜視図。

第4図はピンの単品の斜視図。

20

15

第5図はこの考案のVベルトの上面図。

第6図は組立状態におけるピンの端面図。

第7図は変形例における係止部材とピンとの係 合部分の断面図。


第8図は第2実施例の抜け止めの部分の構成を 5 示す斜視図。

第9図は第2実施例のVベルトの上面図。

10··· Vベルト、

)


- $1 \ 2 \cdot \cdot \cdot \cdot \mathcal{F}_{x} \mathcal{V}_{x}$  10
- 14・・・リンク、
- 16・・・プロック、
- 18・・・ピン、
- 20・・・ピン孔、
- 40 ・・・抜止プレート、 15
- 42・・・ピン孔、
- 44 · · · 爪部。

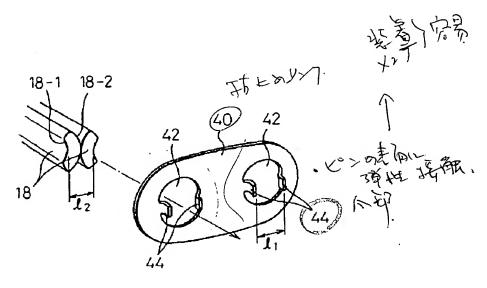

## 第1 図

)


)

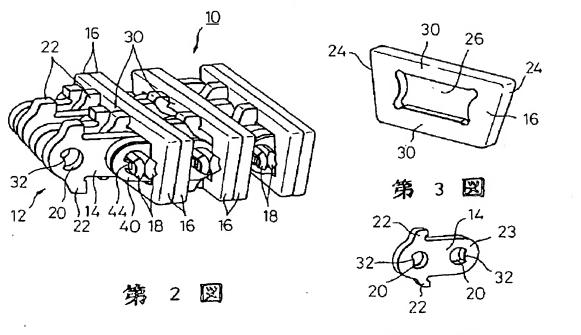


### 第 4 図

10・・・Vベルト 12・・・チェーン	20・・・ピン孔 40・・・抜止プレート	
14・・・リンク 16・・・プロック	42···ピン孔 44···爪部	560
18・・・ピン		化亚儿

実問1-100444

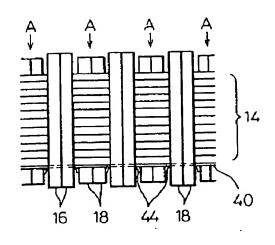


第 5 図

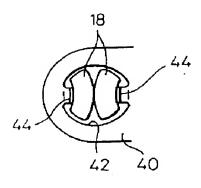

)


)

第 6 図

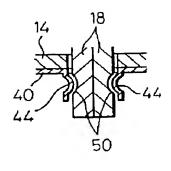


第 7 図

561 田 顧 代 理 人 弁理士 青 木 朝 実別1-108444

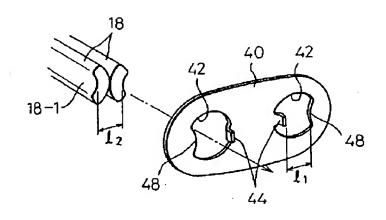

`};

第 8 図

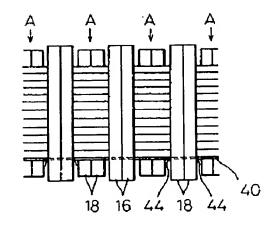

第 9 図

562

出 題 代 理 人 弁理士 青 木 朗 実開 1 - 108444

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ other:	

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.